

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych F.I.E.A.

Członek założyciel Polskiej Izby Motoryzacji - PIM

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW

TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

65-211 Zielona Góra, ul. Ceglana 9/1, tel./fax 68 327 06 53, tel. 68 452 73 03

www.rzeczoznawcy.com.pl, e-mail: zielonagora@rzeczoznawcy-pzm.pl

Licencja
Nr 004/09

OPINIA Nr: ZS/47/13/3

z dnia: 2013/01/31

Rzeczoznawca : mgr inż. Jarosław Kniaź - Lista M.I. RS000279

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim

Adres: ul. Piastów 10b 66-600 Krosno Odrzańskie

Zlec. pismo, znak: bez znaku

z dnia: 2013/01/29

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu.

PODSTAWA OPINII

Opinię opracowano na podstawie oględzin pojazdu dokonanych w dniu 29.01.2013 w Krośnie Odrzańskim oraz na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu o nr: DR/BAG 4295312.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2013

Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: 313 Sprinter CDI 3.5t
 Wersja: Nr rejestracyjny: FKRN999 Rok prod.: 2001
 Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny sanitarny*

Nr INFO-EKSPERT	022-04663
Nr identyfikacyjny (VIN)	WDB9036621R245299
Data pierwszej rejestracji	2001/09/12, (w Polsce: 2003/12/09)
Data ważności badania technicznego	2013/02/07
Przebieg podany	443506km
Okres eksploatacji pojazdu (01/09/12-13/01/31)	137 mies.
Dop. masa całkow.	3500 kg
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 4 drzwiowy 2+3 osobowo
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3550 mm
Oznaczenie silnika	OM611DE22LA
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2148 ccm / 95kW (129KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość	5640 mm / 1922 mm / 2570 mm

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	wyposażenie sanitarne	15878

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2000.01-2002.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Dach nadwozia wysoki	9	Przegroda części pasażersko - bagażowej
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	10	Silnik spełniający normy EURO 3
3	+Drzwi tylne dwuskrzydłowe	11	Stabilizator osi przedniej
4	+Fotel kierowcy amortyzowany	12	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
5	Immobilizer	13	Światła z regulacją kąta pochylenia
6	Korektor siły hamowania	14	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe	15	Zagłówki na wszystkich miejscach

8 Podgrzewacz paliwa dodatkowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	+ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	190
2	+Dach regulowany mechanicznie	127
3	+Klimatyzacja	387
4	+Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	63
5	+Ogrzewanie niezależne	348
6	+System p/posłizgowy przy przyspieszaniu ASR	211
7	+Zamek centralny	57

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FIRESTONE 225/70 R15 112R VANHAWK WIN TL	6,0	60
Przednie prawe:	FIRESTONE 225/70 R15 112R VANHAWK WIN TL	6,0	60
Tylne lewe:	FIRESTONE 225/70 R15 112R VANHAWK WIN TL	7,0	60
Tylne prawe:	FIRESTONE 225/70 R15 112R VANHAWK WIN TL	7,0	60

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oględzin przedstawiono pojazd specjalny z wyposażeniem pojazdu sanitarnego, oznakowany zewnętrznie, jako pojazd sanitarny typu P.

W pojeździe stwierdzono następujące **wyposażenie specjalne**:

- nadwozie zewnętrznie oznakowane jako pojazd specjalny sanitarny, pojazd wyposażony w osprzęt sygnalizacyjny dźwiękowy i świetlny,
- nosze z lawetą elektryczną, stabilizowaną,
- instalacja tlenowa (bez butli),
- zabudowa szafka przedziału medycznego - szuflady i schowki na sprzęt medyczny,
- uchwyt na kropłówkę,
- trzy fotele w przedziale medycznym dla obsługi,
- okno przesuwne w ścianie działowej,
- instalacja oświetleniowa i elektryczna przedziału medycznego,
- instalacja grzewcza przedziału medycznego,

Według ustnego oświadczenia, wyposażenie medyczne typu WAS zamontowano w przedmiotowym pojeździe pięć lat temu.

Pojazd badano na postoju bez uruchamiania silnika. W wyniku oględzin pojazdu stwierdzono:

SILNIK, SKRZYNIA BIEGÓW, stwierdzono:

- brak możliwości uruchomienia silnika z uwagi na niesprawność akumulatora,
- wycieki oleju z uszczelnień silnika,
- układ wydechowy skorodowany.

PODWOZIE, stwierdzono:

- elementy zawieszenia kół powierzchniowo skorodowane,
- tarcze kół silnie skorodowane.

NADWOZIE, stwierdzono:

- powłoka lakierowa zmatowiała,
- powierzchniowe wykwity korozji na złączach elementów poszycia nadwozia,
- drzwi tyłu nadwozia w części dolnej skorodowane z miejscową perforacją poszycia zewnętrznego,
- rama drzwi tylnych w górnej lewej części skorodowana z pęcherzami korozji,

- próg tylnych drzwi skorodowany,
- poszycia lewego boku - tylne i środkowe, w części dolnej ze śladami obszernej naprawy blacharskiej oraz z silnymi wykwitami korozji w strefie wykonywanej naprawy, w częściach górnych poszyć miejscowe złuszczenia powłoki lakierowej i wykwity korozji,
- lewe drzwi kabiny kierowcy, próg oraz lewy przedni błotnik, przy dolnych krawędziach silnie skorodowane z pęcherzami korozji,
- wykwity korozji na rynienkach bocznych dachu,
- pokrywa komory silnika przy przedniej krawędzi zagięta,
- silne pęcherzowe wykwity korozji oraz ślady naprawy blacharskiej na pasie podszybia,
- prawe drzwi kabiny kierowcy przy dolnej krawędzi skorodowane,
- miejscowe silne ognisko korozji na prawym słupku "B",
- silne ogniska korozji na krawędziach drzwi prawych przesuwnych oraz przy prowadnicy,
- pęcherze korozji w dolnej strefie prawego tylnego narożnika.
- brak pokrywy schowka pasażera w kabinie kierowcy,
- osprzęt kabiny kierowcy w znacznym stopniu zużyty,
- wykwity pleśni na tapicerskich poszyciach foteli w kabinie kierowcy,
- nieuszczelna kabina kierowcy w strefie szyby czołowej

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (140 mies.)	21 525 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	15 878 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 383 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	554 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 7 475 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 251 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 9 681 PLN
W tym:	[%]	Wartość
Aktualność badań technicznych	-4,0	-1 274
Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	-1 593
Konieczne naprawy pojazdu	-21,4	-6 814

KOMENTARZ

Koszt naprawy koniecznej pojazdu, w zakresie wynikającym z opisu stanu technicznego, określono w sposób szacunkowy.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

21900 PLN


(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 4095,12 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe I-2013' zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Stowarzyszenie Rzecznawców
Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-211 Zielona Góra, ul. Ceglana 9/1
tel./fax 68 327 06 53, tel. 68 452 73 03
NIP 929-10-10-656

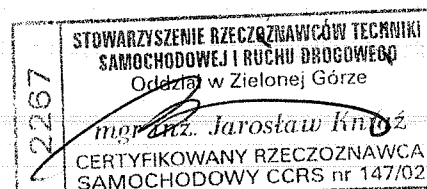

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: ZS/47/13/3

z dnia: 2013/01/31

Rzeczoznawca : mgr inż. Jarosław Książ Lista M.I. RS000279

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim

Adres: ul. Piastów 10b 66-600 Krosno Odrzańskie

Zlec. pismo, znak: bez znaku

z dnia: 2013/01/29

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2013

Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: 313 Sprinter CDI 3.5t

Wersja: Nr rejestracyjny: FKRN999

Rok prod.: 2001

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny sanitarny*

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2006	05	28900	28900
2005	05	25900	25900
2004	05	23400	23400
2003	05	21250	21250
2002	05	19300	19300
2001	05	17500	17500
2000	05	15950	15950

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (140 mies.) **21 525 PLN**Normatywny okres eksploatacji **140 mies.**DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) **2001/09/12**Rzeczywisty okres eksploatacji **137 mies.**KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **554 PLN** po korekcie: **22 079 PLN****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2000.01-2002.07

WYPOSAŻENIE SPECJALNE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart.
1	wyposażenie sanitarne		2008/01/01	0,70		1,47	15878
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE		15 878 PLN	po korekcie:				37 957 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart.
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	1,00			2,69	0,32	190
2	Dach regulowany mechanicznie	1,00			1,79	0,32	127
3	Klimatyzacja	1,00			5,48	0,32	387
4	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	1,00			0,90	0,32	63
5	Ogrzewanie niezależne	1,00			4,93	0,32	348
6	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR	1,00			2,99	0,32	211
7	Zamek centralny	1,00			0,81	0,32	57

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **1 383 PLN**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE **1 383 PLN** po korekcie: **39 340 PLN**Przebieg normatywny **307 500 km**Przebieg rzeczywisty podany **443 506 km**KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 7 475 PLN** po korekcie: **31 865 PLN****KOSZT NAPRAWY NETTO (Naprawa konieczna)**

ZS/47/13/3

Stawka mech. / blacharska	60,00 PLN/rbg
Stawka lakiernicza	60,00 PLN/rbg
Urealnienie (zmniejszenie) cen części	78,0 %
Części plus normalia	110,00 PLN
Robocizna	3 030,00 PLN
Materiały lakiernicze i inne	2 400,00 PLN
RAZEM	5 540,00 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

L.p.	Opis korekty	[%]	Wart.
1	Aktualność badań technicznych	-4,0	-1 274
2	Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	-1 593
3	Konieczne naprawy pojazdu	-21,4	-6 814
KOREKTY RÓŻNE		- 9 681 PLN po korekcie:	22 184 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe: 627	60*	6		Prawe: 627	60*	6					
Tylna					Lewe: 627	60*	7		Prawe: 627	60*	7					
KOREKTA ZA OGUMIENIE					- 251 PLN po korekcie:											

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **21 900 PLN**

Stowarzyszenie Rzecznawców
Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-211 Zielona Góra, ul. Ceglana 9/1
tel./fax 68 327 06 53, tel. 68 452 73 03
NIP 929-10-10-656

